

**Общество с ограниченной ответственностью
"УК Профессиональный сервис"**
680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 56, оф. 40А; тел. (факс) 74-00-25

"Утверждаю"
Ген. директор ООО "УК Профисервис"

В управлении ООО "УК Профисервис"
находится жилой многоквартирный дом
по ул. Трехгорная, 56 в г. Хабаровске
Краснофлотский район

Е.В. Холодова



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МКД И ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

"10" октября 2010г. 17 г.

г.Хабаровск

Комиссия в составе: Председатель правления ТСЖ "Агат-56" Несторов В.И., секретарь правления ТСЖ "Агат56" Мерега З.Д.
инженер ПТО ООО "УК Профисервис" Песляк И.С., техник ООО "УК Профисервис" Холодов А.Н.

правели обследование технического состояния

много квартирного дома № 56

по улице Трехгорная

год постройки 1992

количество этажей 10

количество подъездов 6

материал стен панельные

общая площадь 17998,4

общая площадь подвала 1704,3

общая площадь кровли 2410

количество лифтов 6

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и инженерных конструкций	Ед. измере ния	Кол-во (объем)		Состояние, вид дефекта или деформации
			Всего	Требуется объем работ	
Отмостка					
1	ремонт асфальтобетонного покрытия (с уличной стороны)	м2	295,14	171,68	1. Частичное разрушение асфальтобетонного покрытия; 2. Биоповреждения на отдельных участках; 3. Отрыв от наружных стен здания на отдельных участках; 4. Просадка на величину до 20мм на отдельных участках; 5. Отсутствие (разрушение) на отдельных участках
	частичная замена асфальтового покрытия на брусчатку (с дворовой стороны)	м2	109,6	66,28	1. Выполнен ремонт в 2017г. между 1-2, 2-3, 4-5 подъездами; 2. Частичное разрушение асфальтобетонного слоя (1, 6 подъездах); 3. Биоповреждения на отдельных участках; 4. Отрыв отмостки от наружных стен здания
Фундамент					
2	ремонт фундамента (железобетонные блоки)	м2	2052,0	0	Местных просадок, косых трещин, при визуальном осмотре не обнаружено
	устройство гидрозамка в месте ввода теплотрассы	шт	4	0	в удовлетворительном состоянии
Крыльца					
3	Ремонт крыльца	шт./м2	6/48	6/48	1. Осадка пола; 2. Местами оголенная арматура; 3. Трещины; 4. Выбоины
	Площадка подхода к крыльцу асфальтобетонная	м2	52	52	Частичное разрушение асфальтобетонного покрытия
Приямки					
4	Ремонт приямков	шт./м2	12/38,4	0	Выполнен ремонт в 2017г.
Цоколь					

	ремонт штукатурки наружных стен	м2	426,22	40	Оштукатуривание продухов и частичное оштукатуривание со стороны улицы район 1-го подъезда
5	шпаклевание наружных стен	м2	426	120	частичное отслоение по швам железобетонных плит
	окраска масляными составами	м2	426,22	426,22	частичное отслоение окрасочного слоя
Подвал					
	оштукатуривание, окраска стен	м2	3872	3872	1. Ремонт штукатурки по швам плит перекрытия; 2. Окраска стен подвальных помещений в жилом доме не производилась на протяжении многих лет
6	двери	шт.	6	6	Утепление металлических дверей
	бетонирование пола пола	м2	1963,8	130	1. Выбоины; 2. Глубокие трещины; 3. Расслоения; 4. Сколы
	Лотки и ливневые колодца	п.м./шт.	174/4	27/0	1. Частичная замена ливневых лотков в подвалах 1-6 подъездов; 2. Чистка ливневых колодцев выполнена в 2017г. В настоящее время в удовлетворительном состоянии и не требуют дополнительного ремонта
	сход в подвал	шт.	6	0	удовлетворительное
Фасад					
	подъездных балконов наружная фасадная часть	м2	480	480	требуется частичная шпаклевка с покраской
5	межпанельные швы	п.м.	4873	200	герметизация горизонтальных и вертикальных стыков, с разрушением швов, отслоение мастики и герметика
	утепление фасада	м2	65	65	жалобы на промерзание стен 10 этаж, необходимо наблюдение в зимний период
	внутренняя часть балконов в МОП	шт.	54	54	цементная стяжка пола, ремонт потолков, окраска стен
	наружные стены панельные	м2	5953	5953	отслоение штукатурного и окрасочного слоя
Ремонт кровли					
	ремонт кровли железо-бетонной	м2	2410	912	1. Частичное разрушение рулонного покрытия; 2. Трещины в швах и железобетонных плитах (частично выполнен в 2017г.)
6	замена внутреннего водостока	шт	6	0	в удовлетворительном состоянии
	оштукатуривание стен, покраска тех. этажа	м2	3524	3524	1. Оштукатуривание швов плит перекрытия; 2. Покраска стен и потолков не проводилась на протяжении многих лет
	повреждения в местах примыкания кровельного покрытия к парапетам и другим вертикальным поверхностям	м2	384,45	167	1. Выход из строя верхнего слоя рулонного ковра; 2. Протечки в местах опорных частей и стяжек
	устройство защиты паритетов из оцинкованной стали	п.м.	349	120	разрушение защитного (оцинкованного и окрасочного) слоя, коррозия стального покрытия
	двери выхода на кровлю	шт.	6	6	замена деревянных на металлические, истек срок эксплуатации
Центральное отопление					
	установка пункта учета тепла	шт.	4	4	отсутствует установка по капитальному ремонту планируется в 2018г.
7	замена стояков отопления	п.м.	4406,4	490	состояние удовлетворительное, требуется замена 1-3 этажи, истек срок эксплуатации (Частично выполнено в 2017г.)
	замена розлива отопления	п.м.	480	81,5	наружное коррозийное поражение трубопроводов, следы ремонтов с заменой участков труб и запорной арматуры истек срок эксплуатации (Частично выполнен в технических подпольях в подъездах 1; 3; 5 в 2017г.)
	замена запорной арматуры	шт.	144	69 шт. д. 20	истек срок эксплуатации проведена замена более 40 шт. на технических этажах в 2017г.)
	теплоизоляция	п.м.	480	200 п.м. д. 60, 60 п.м. д.80	1. потеря теплоизоляционных и прочностных свойств; 2. теплоизоляция эл. узлов выполнена в 2017г.

установка теплового пункта	шт	4	4	Требуется реконструкция эл. узлов для установки ОДПУ планируется установка по капитальному ремонту в 2018г.)
подъездное отопление	п.м.	280	0	состояние удовлетворительное, требуется частичная изоляция трубопровода
отопление мусорокамер	п.м.	280	280	требуется восстановление отопления мусорокамер 1- 6 подъезды
оснащенность тепловых пунктов треометрами	шт.	20	5	ежегодно выходят из строя и требуют замены
оснащенность тепловых пунктов манометрами	шт.	20	6	1. выполнена поверка в 2017г.; 2. ежегодно не проходят поверку в пределах 3-6 шт.

Ремонт ХВС

8	установка водомерного узла	шт	1	0	в удовлетворительном состоянии
	установка пункта учета	шт	0	1	планируется установить по капитальному ремонту в 2018г.
	замена стояков холодного водоснабжения	п.м.	918	35	в удовлетворительном состоянии, частично требуется замена в квартирах, истек срок эксплуатации (частично выполнена в 2017г.)
	замена розлива холодного водоснабжения	п.м.	204	0	в удовлетворительном состоянии
	замена запорной арматуры	п.м.	30	0	в удовлетворительном состоянии

Ремонт ГВС

9	замена стояков горячего водоснабжения	п.м.	918	47	в удовлетворительном состоянии, частичная замена не производилась, истек срок эксплуатации, частично выполнена в 2017г.
	замена розлива горячего водоснабжения	п.м.	450	0	в удовлетворительном состоянии
	полотенцесушители	шт.	238	0	в удовлетворительном состоянии
	замена запорной арматуры	шт	30	0	в удовлетворительном состоянии

Ремонт канализации

10	замена стояков канализации	п.м.	918	94	истек срок эксплуатации, по результатам частичного обследования квартир, небольшие течи, сколы, установлены бандажи
	замена канализационного трубопровода (лежака)	п.м.	532	0	в удовлетворительном состоянии

Электромонтажные работы

11	замена автоматов в электрощитках	шт	780 - 25, 180 - тройных на 40	780-25, 180-тройных на 40	проводести ревизию электрощитков на лестничных клетках ревизию для планирования работ по замене автоматов
	замена сетей электроснабжения в МОП	п.м.	-		нарушение изоляции проводов, старение проводов, истек срок эксплуатации
	устройство приборов автоматики на освещение МОП	шт	252	252	мероприятия по энергосбережению
	устройство повторного контура заземления	компл.	2	2	дополнительная электробезопасность
	состояние ВРУ	шт	2	0	удовлетворительное
	установка счетчиков в МОП	шт	2	1	заменен в 2017г.
	замена светильников в подъездах	шт.	300	36	необходима замена на светодиодные с датчиком на движение в 4-м подъезде, в третьем подъезде проведена замена в 2017г.

лифтовое оборудование

12	лифтовое оборудование	шт.	6	6	требуется замена лифтового оборудования, истек срок эксплуатации, в плане по капитальному ремонту на 2018г.
Ремонт подъездов					

13	косметический ремонт подъездов	м2	6320,4	1723	Частично выполнен ремонт в 2017г., необходимо выполнить косметический ремонт в межквартирных коридорах и на площадках мусоросборников
	замена дверей выхода на тех. этаж	шт	6	6	двери Тина Е I - 30 требование ППБ
	ремонт лестничных площадок и маршей	м2	1380	210	В удовлетворительном состоянии, замена кафельной плитки на первых этажах тамбурах в 6-ти подъездах
	установка дверей в тамбур	шт.	12	-	В удовлетворительном состоянии, рекомендуется заменить на алюминиевые 6шт и провести работы по утеплению тамбура
	замена оконных рам	шт	432	-	В удовлетворительном состоянии, остекление в две нити, рекомендуется заменить на окна ПВХ
	мусорокамеры	шт.	6	6	косметический ремонт выполнен в 2017г., требуется установка шиберов - 6шт.; установка дополнительных металлических дверей - 6шт.; контейнеров - 6шт.
	ствол мусоропровода	шт.	6	0	в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт или замена 4-х загрузочных клапанов
	технические помещения лифтового оборудования	шт.	6	6	требуется косметический ремонт, не проводился на протяжении многих лет
	надподъездные козырьки	шт.	6	6	отсутствуют
Благоустройство					
14	устройство лотка для отвода сточных вод	п.м.	28,65	28,65	разрушение лотка сточных вод
	благоустройство придомовой территории	м2	9829	885	разрушение асфальтового покрытия со стороны 6-го подъезда, частичное разрушение асфальтового покрытия со стороны 1-го подъезда, разрушение асфальтовой дорожки за домом
	ремонт пешеходной дорожки со стороны улицы	м2	130	130	частичное разрушение асфальтобетонного покрытия
	замена лестничного спуска	м2	7,5	7,5	частичное разрушение асфальтобетонных ступеней
	ремонт пешеходной дорожки со стороны подъездов	м2	286,32	286,32	частичное разрушение асфальтового слоя
	ремонт лестничных спусков между подъездами 1-2; 4-5	м2	45,3	45,3	частичное разрушение асфальтобетонного покрытия ступеней
	Малые архитектурные формы (детская площадка)	м2	160	160	замена малых архитектурных форм (не соответствие ГОСТу); Установка нового игрового комплекса в 2018г.
	спортивная площадка	м2	56	56	Отсутствует, необходимо принятие участия в грантах
	площадка для выгула собак	м2	36	36	Отсутствует, необходимо принятие участия в грантах
	ограждение детской площадки	п.м.	64,8	64,8	необходима частичная замена ограждения и установка дополнительного
	ограждение газонов	п.м.	161,8	161,8	отсутствует частичное ограждение газонов
	уличное освещение	шт.	3	3	на детской площадке востановить, со стороны улицы отсутствует

установка видеонаблюдения	шт.	6	6	отсутствует
15	особые замечания:			

Члены комиссии:

Председатель правления ТСЖ "Агат-56"
 Секретарь правления ТСЖ "Агат-56"
 Инженер ПТО ООО "УК Профисерв
 Техник ООО "УК Профисервис"

Нестеров В.И.
 Мерега З.Д.
 Песляк И.С.
 Холодов А.Н.